

Замечания от отдела АР


1. Не весь коридор 1 этажа разработан в дизайн проекте.

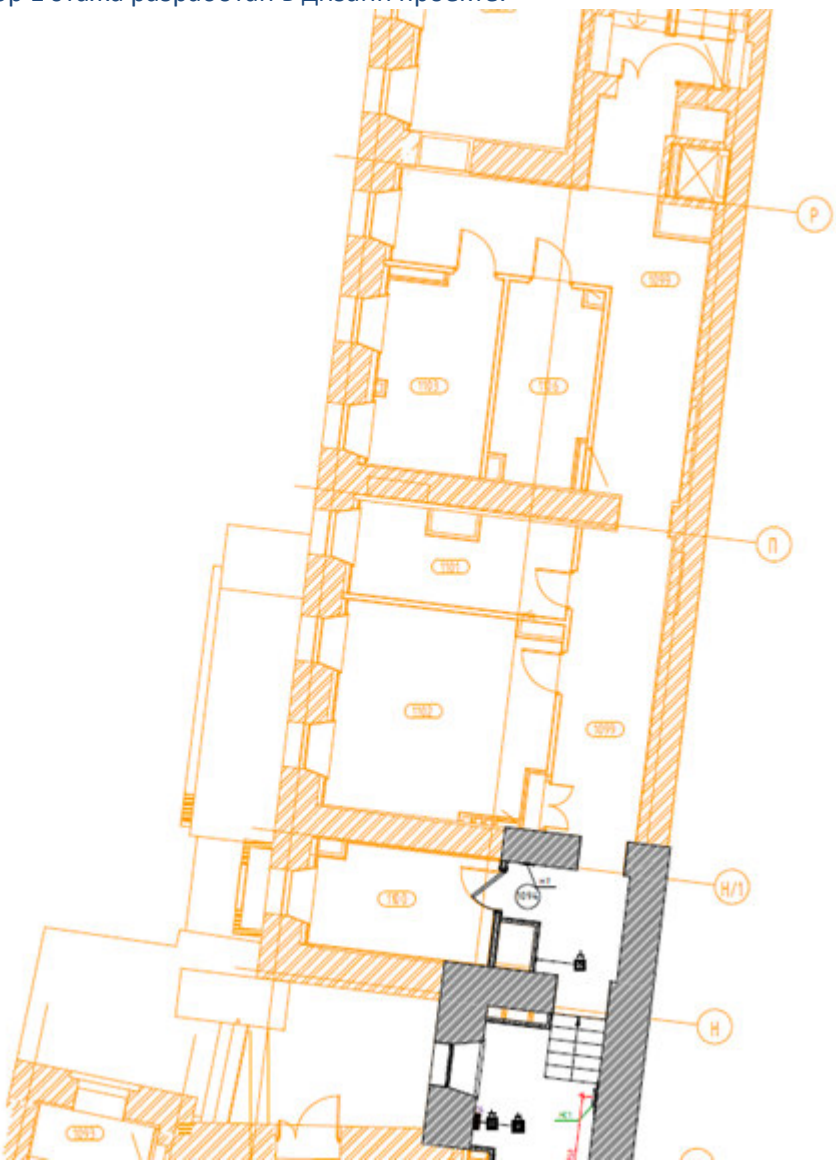


2. Считаю, что не целесообразно ставить в сан.узлы для персонала щелевые раковины. Данные раковины не удобны в эксплуатации. Такую раковину надо будет прочищать после каждого полоскания тряпочки. В санузлах для посетителей они могут быть, там только руки моют, но зачем они у персонала. Также прошу согласовать внешний вид раковины с Заказчиком, т.к. она отличается от раковины в концепции М. Жадины.

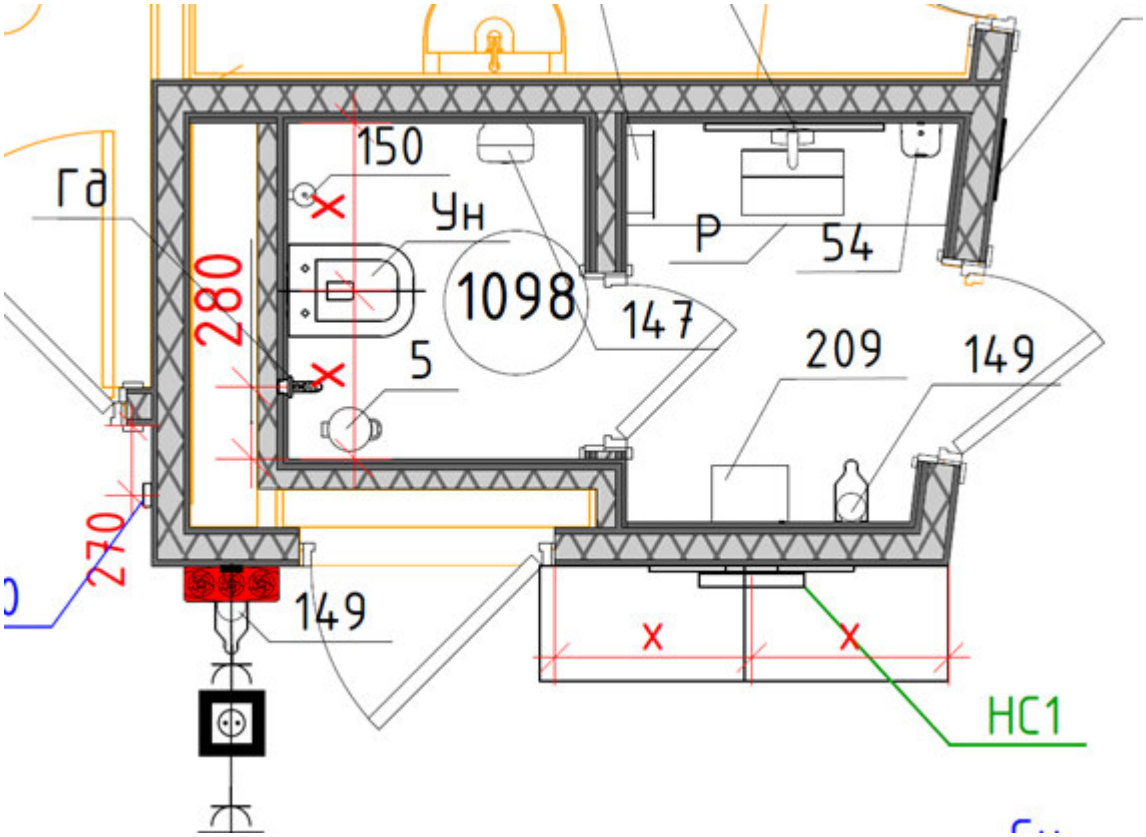

3. Пом. 4071а, сдвинута внутренняя перегородка. Уже не раз писала, мы не можем перенести перегородку, так как выше проходит два воздуховода, которые уже смонтированы. Но мы и раньше не могли их подвинуть.
   Прошу выпускать проект на актуальных подложках.

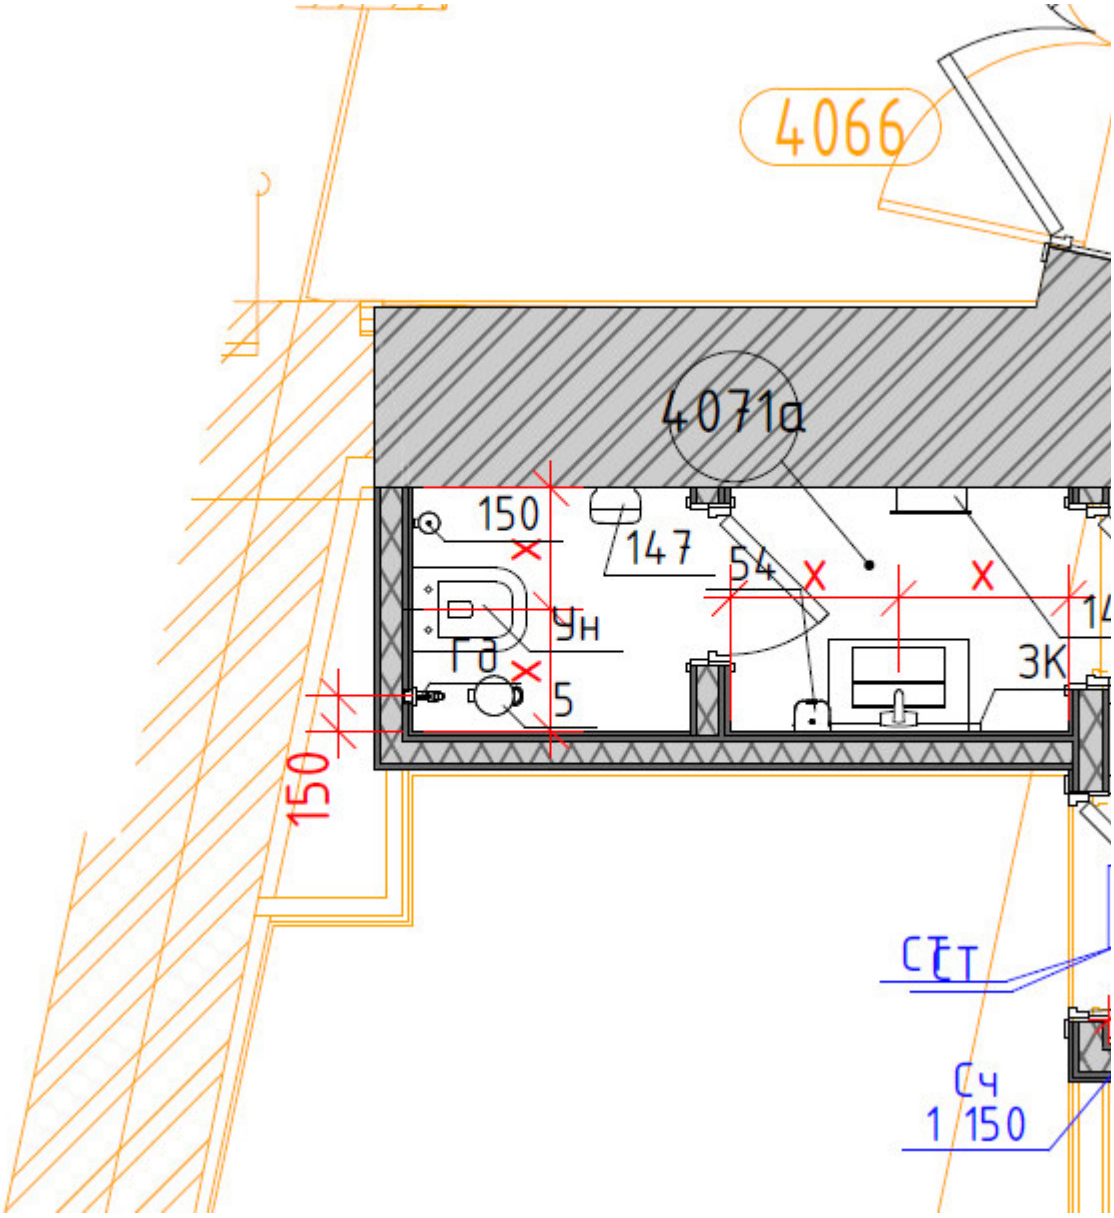

4. Прошу согласовать решения по раскладке плитки с Заказчиком. Так как выполненная раскладка спорная, принять ее можно только если Заказчик распишется на всех планах с раскладкой плитки, что их все устраивает и им красиво.

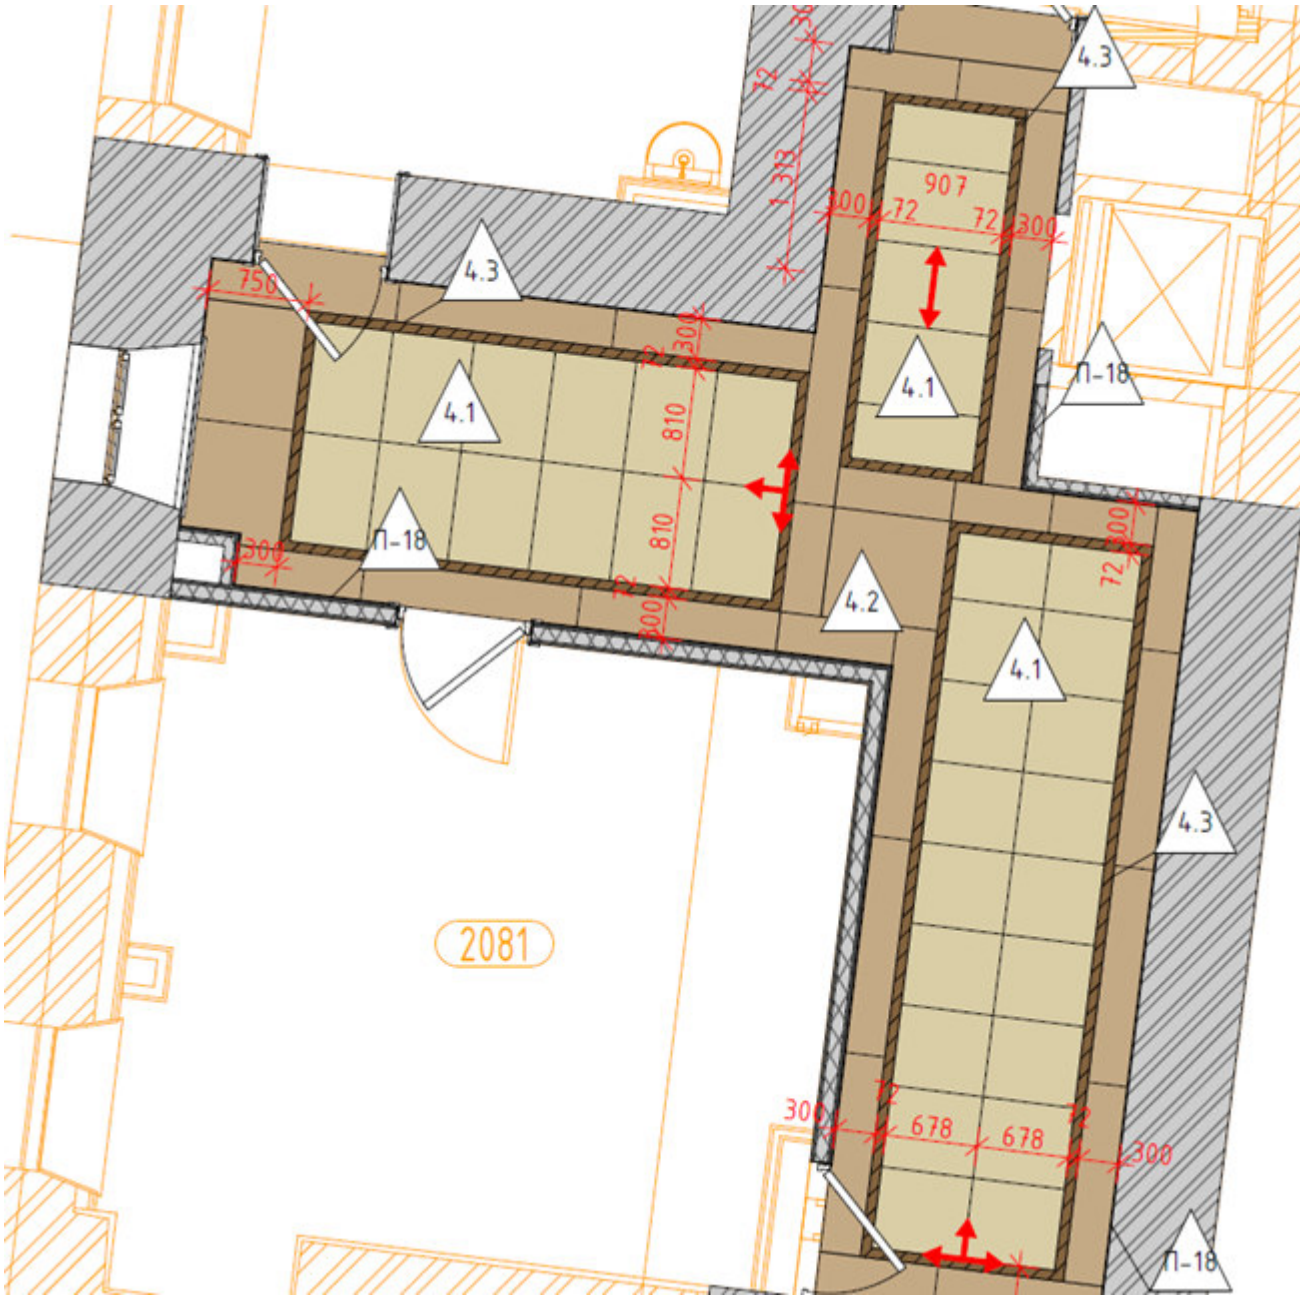



5. Такое же замечание к планам потолков. Прошу согласовать все решения с Заказчиком.




6. На всех развертках гладкие двери, по дизайн проекту они с филенками. Разрез не соответствует действительности. Прошу уточнить высоты по факту на объекте и если есть проблемные места показать их решение.

7. Не решено сопряжение потолка и окна.

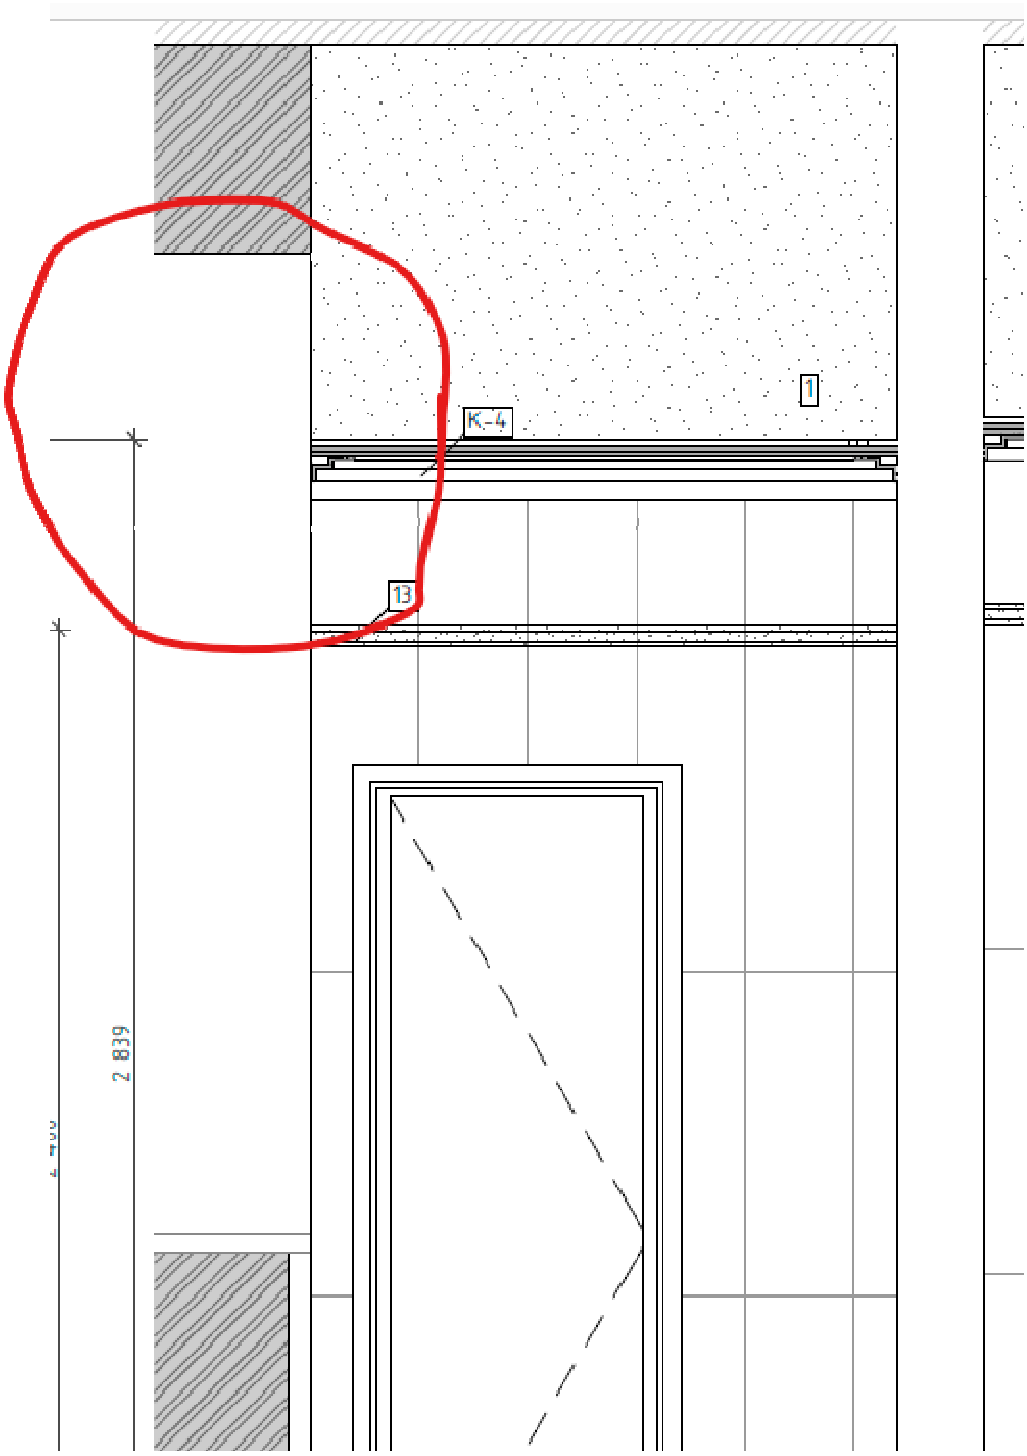

1
K-4
13
2 839

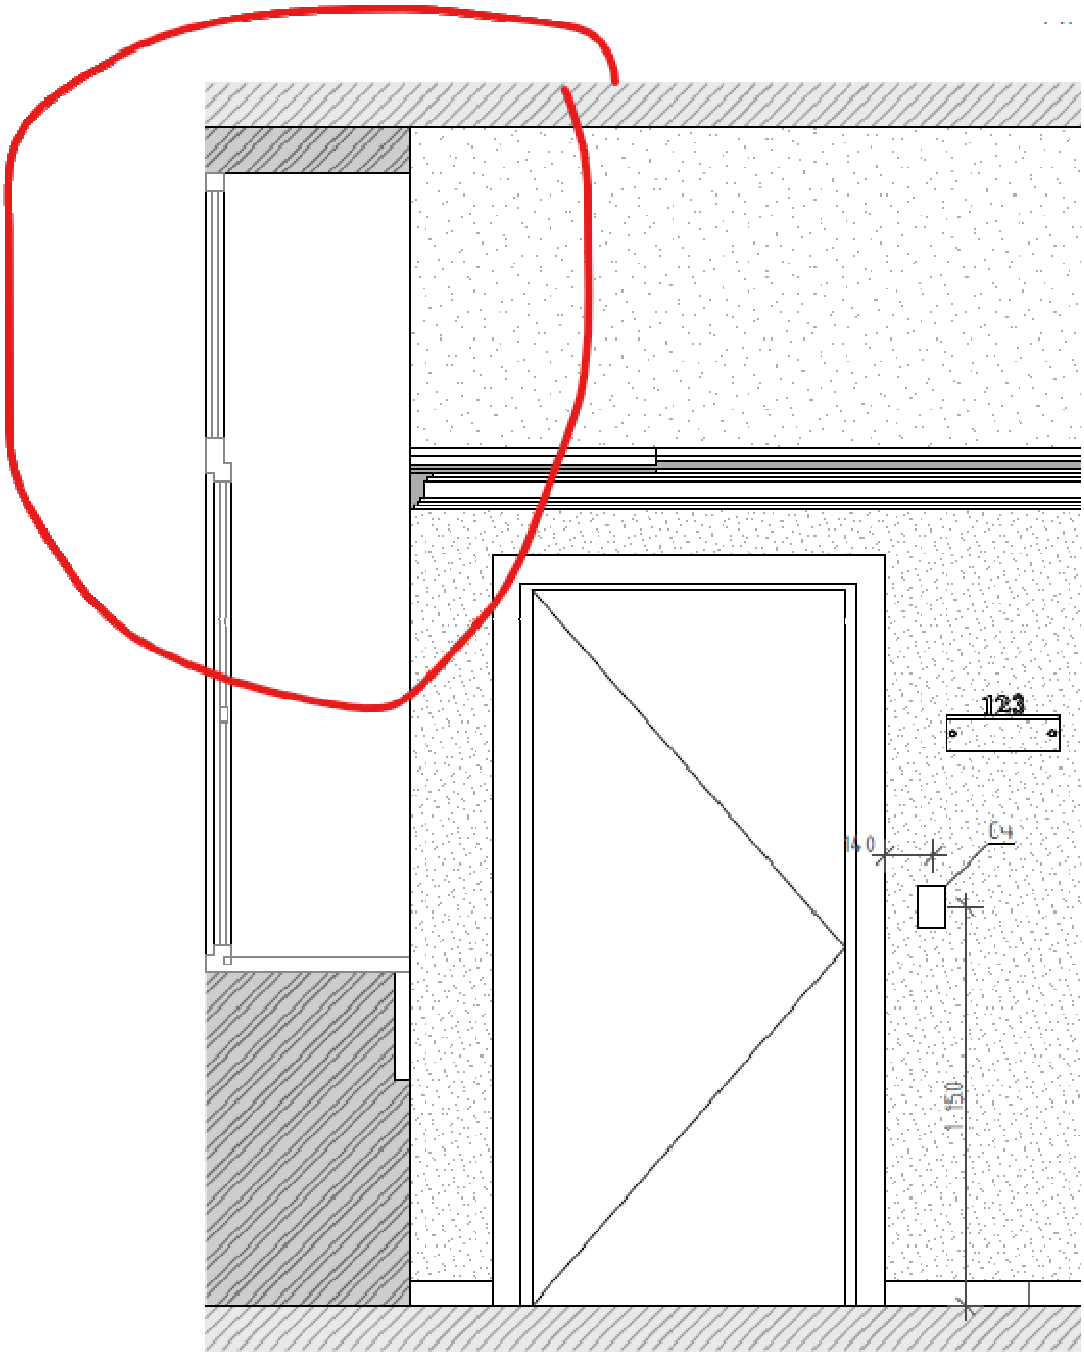


8. Все развертки не проверяла, рис. ниже, нет шахты на развертке.

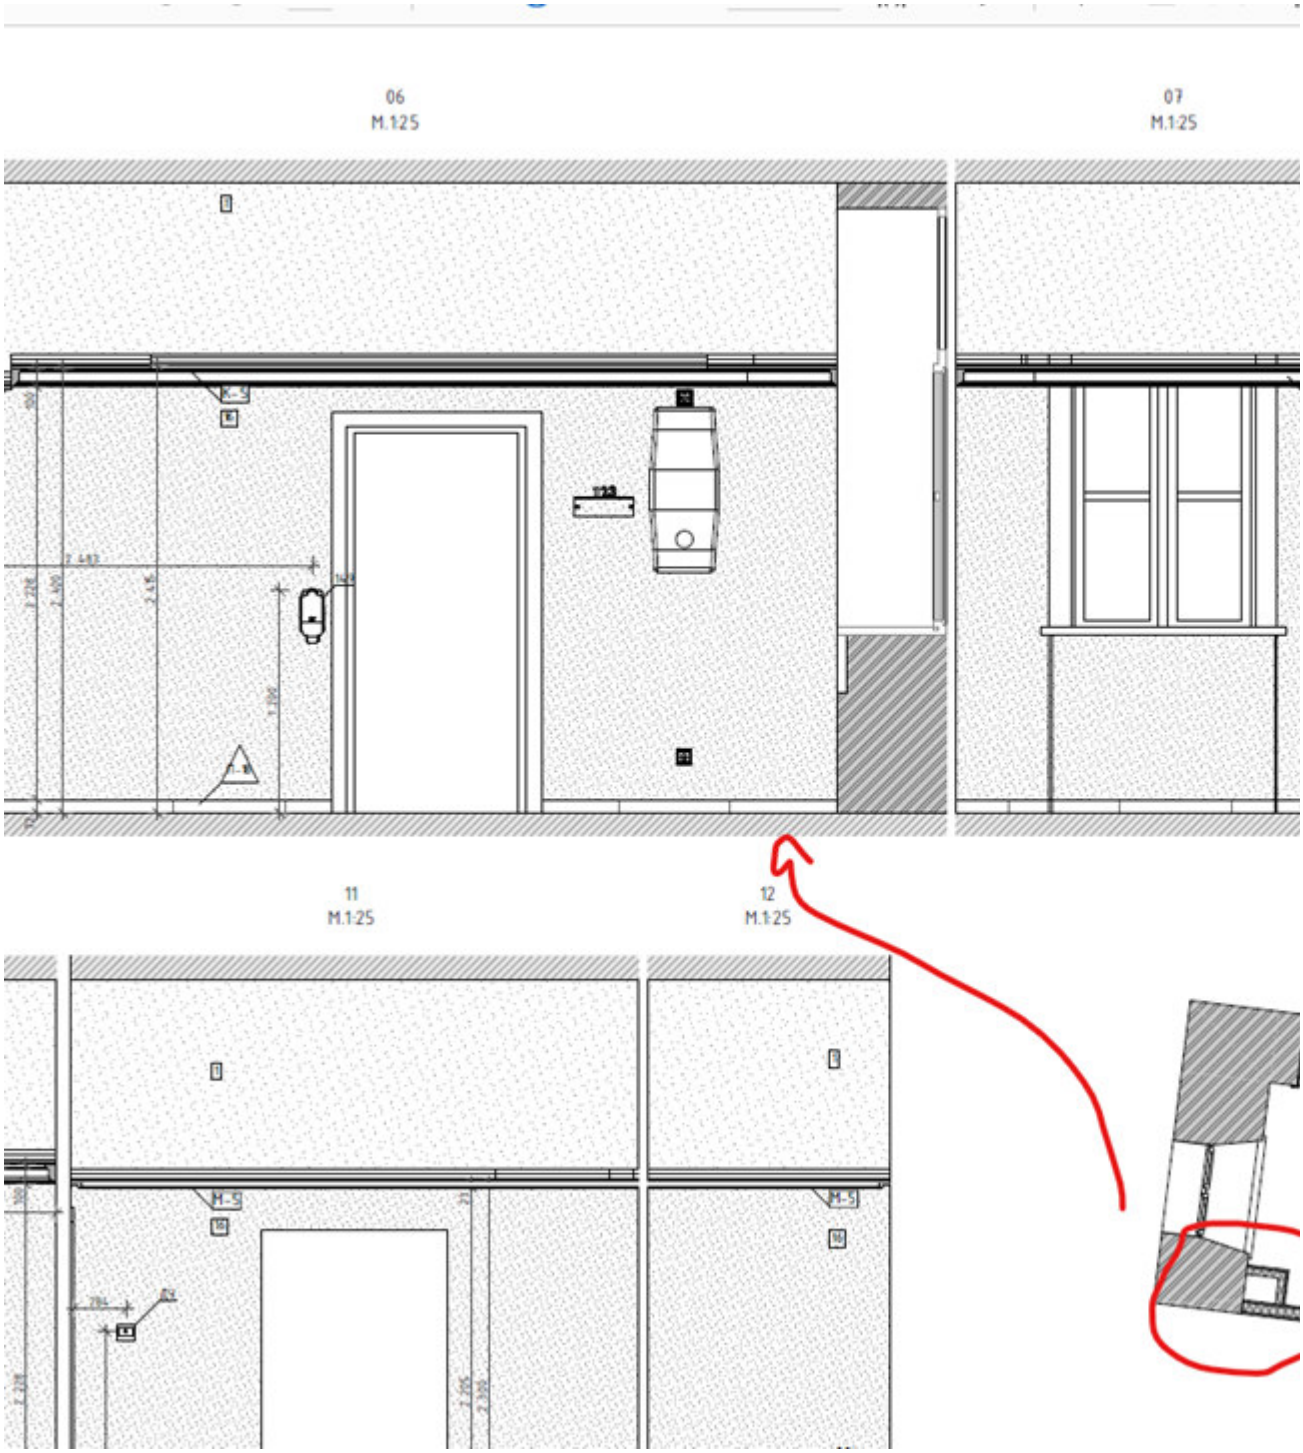

9. Лобик из ГКЛВ в разделе Ар не предусмотрен т.к. на него не было задания. Если необходимо предусматривать «лобики» прошу заранее давать на них задание, либо разрабатывать их в разделе АИ и выдавать рабочими чертежами на стройку. В данном случае писать см. совместно с АР не корректно. В АР их нет.

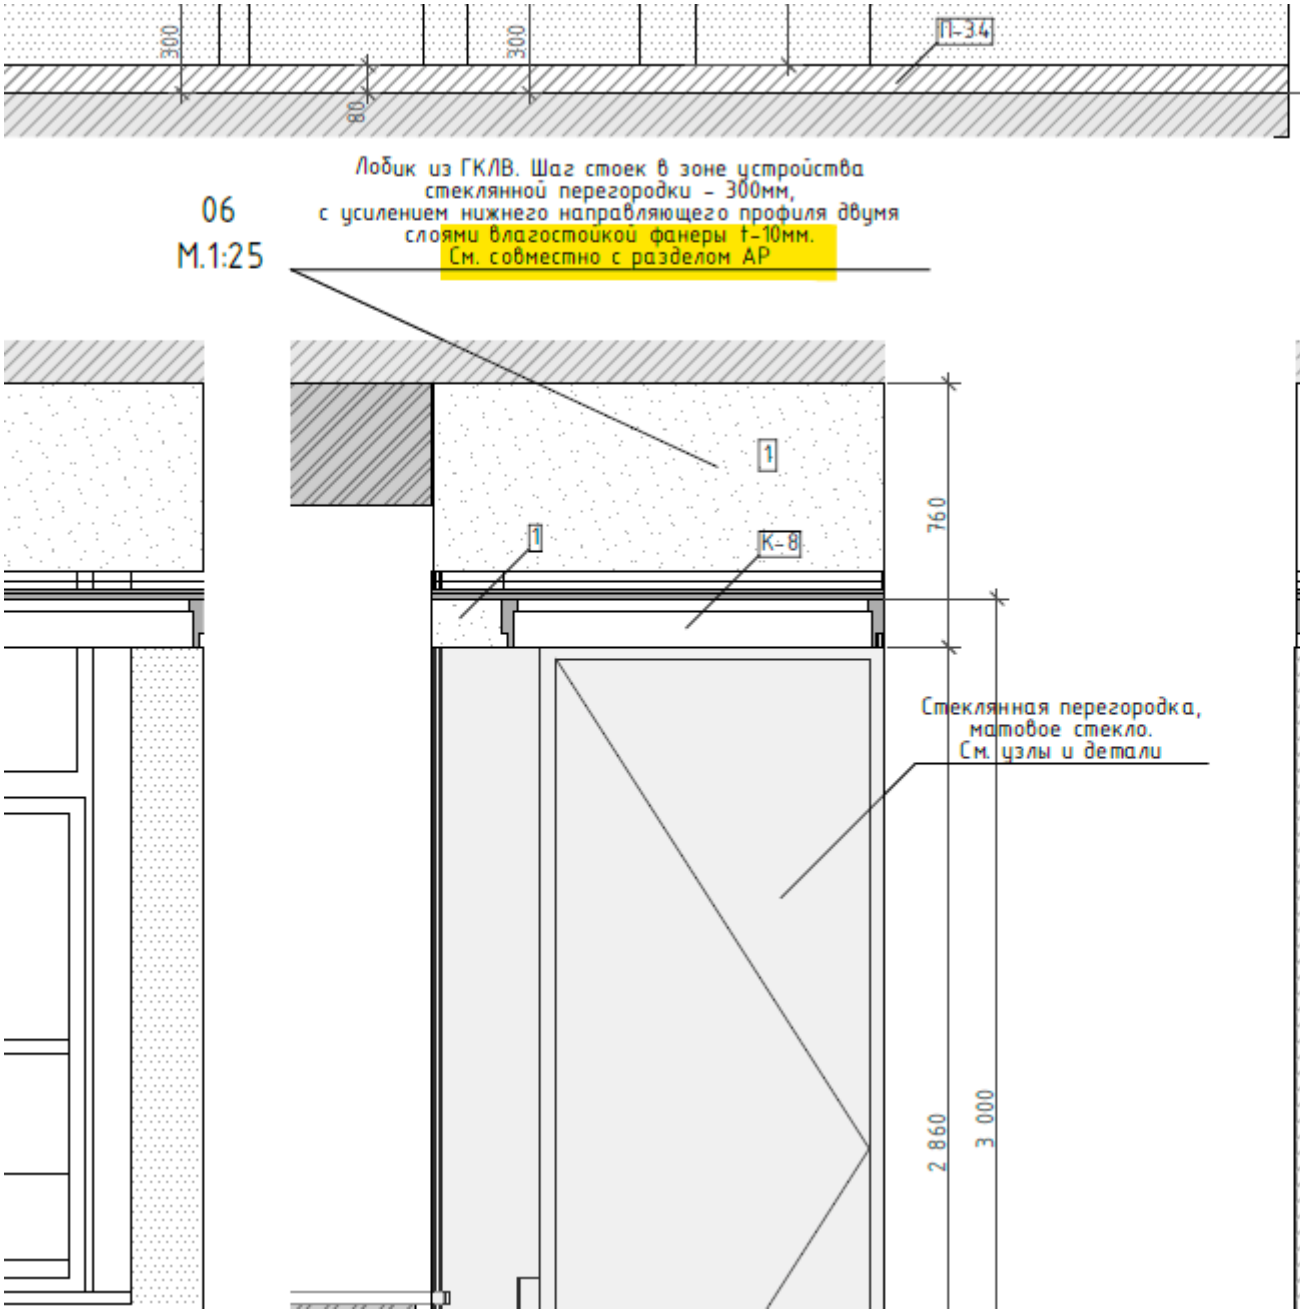

10. Стенка подвинута на 200мм для крепления инсталляции, прошу учесть в работе.

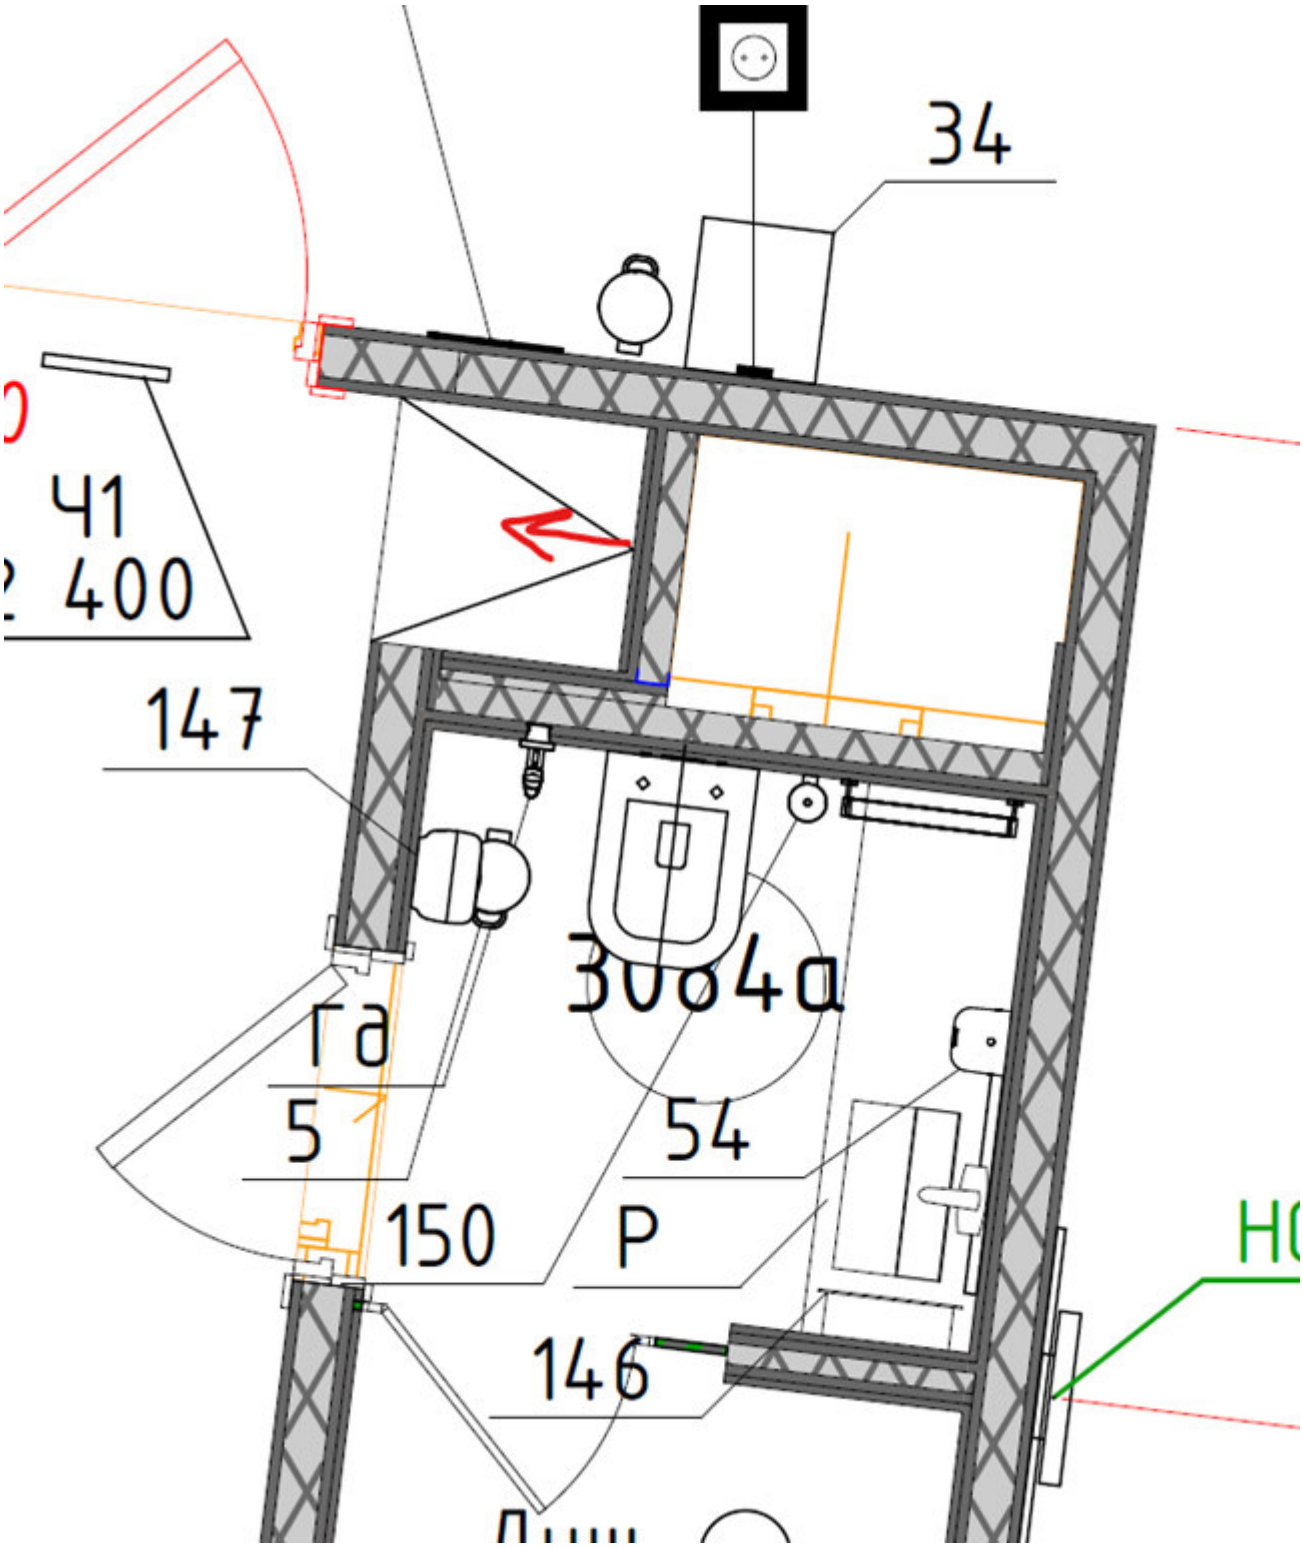

11. Не учтены щелевые трапы при раскладке напольной плитки в помещениях душевых, отсутствует информация о стеклянных перегородках в этих же помещениях (имеется ввиду все душевые разрабатываемые согласно дизайн проекту)


Холодова Елена Владимировна
Начальник мастерской

105082 г. Москва, Ольховская ул., 49
e-mail: kholodova@mcy-1.ru
тел.: +7 (495) 286-76-80, доб. 7102

Замечания от отдела ВК

Пом 3084 А

В данном положение устройство инсталляции проблематично т.к. её задняя стенка врезается в стену шкафа.

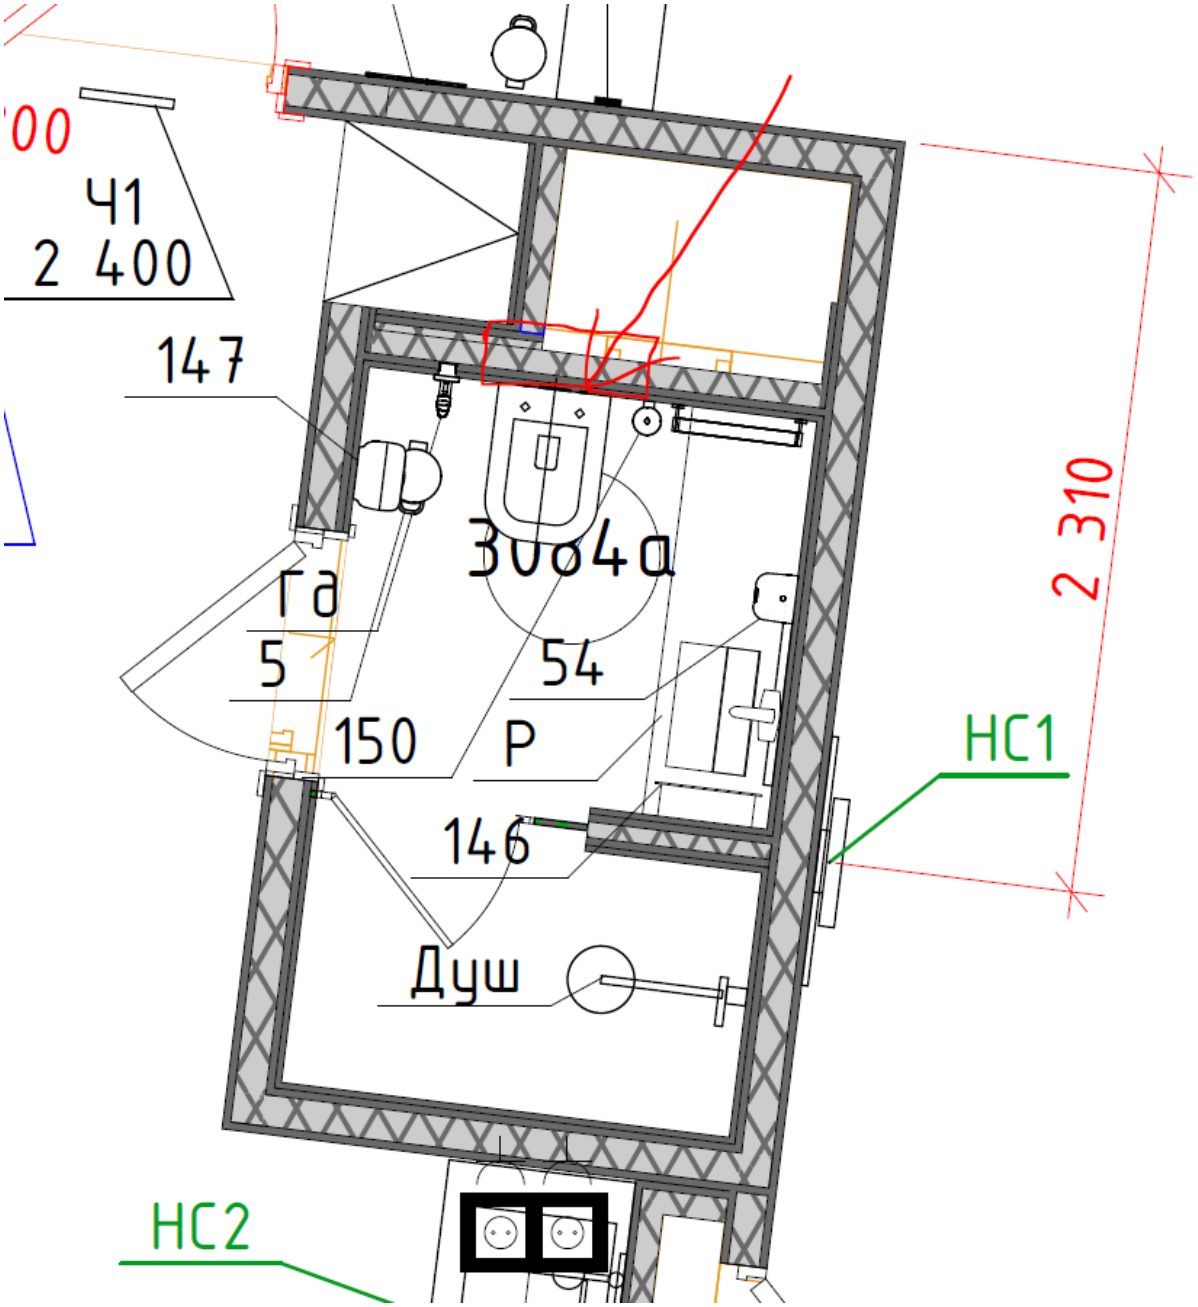

С уважением,
Начальник отдела ВК
Дирекции по проектированию №1
АО «Монолитное Строительное
Управление-1»
Тел.:8 (926) 717-87-50,
8 (495) 286-76-80, (доб. 7190)
E-mail: roschin@mcy-1.ru

Замечания от отдела Вентиляции

Рассмотрев том дизайна 2 стр. по блоку А, выявлены следующие разночтения:

1. В пом. 1089 не отображен воздухораспределитель в потолке.
2. В пом. 1094 не отображен воздухораспределитель в потолке.
3. В пом. 2086а не отображен воздухораспределитель в потолке.
4. В пом. 2079 воздухораспределитель не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
5. В пом. 2082 количество воздухораспределителей не соответствует тому вентиляции.
6. В пом. 3080. количество воздухораспределителей не соответствует тому вентиляции.
7. В пом. 4071а воздухораспределитель не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
8. В пом. 467 воздухораспределитель не соответствует габаритам и месту размещения в томе вентиляции.
9. В пом. 4072 воздухораспределитель не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
10. В пом. 4077а воздухораспределитель не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
11. В пом. 4078 воздухораспределитель и внутренний блок кондиционера не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
12. В пом. 4079а отсутствует воздухораспределитель.
13. В пом. 4079 воздухораспределитель и внутренний блок кондиционера не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
14. В пом. 4080 воздухораспределитель и внутренний блок кондиционера не соответствует месту размещения в томе вентиляции.
15. В пом. 4080б воздухораспределитель не соответствует месту размещения в томе вентиляции.

Волкова Екатерина Юрьевна
Руководитель отдела – главный инженер
Отдел отопления и вентиляции
105005, г. Москва, ул. Бауманская, 6 стр. 2
БЦ «Виктория Плаза», офис 309
e-mail: volkovae@mcy-1.ru
раб. тел.: +7 (495) 286-76-80 доб.7129
моб. тел.: +7 (926) 707-20-63

Замечания от отдела Отопления (планы во вложении)

-Люки в полу А +в зашивке для дизайнеров


-Люки в потолке 2 этаж А для дизайнеров

На плане полов 1 этажа отсутствуют люки для доступа в каналы (см. вложения), а также на стояке 3.1А в зашивке должен быть установлен люк для доступа к арматуре
На плане потолков 2 этажа отсутствует люк для доступа к арматуре в пом.2087 – он необходим (см. вложения)

Волкова Екатерина Юрьевна
Руководитель отдела – главный инженер
Отдел отопления и вентиляции
105005, г. Москва, ул. Бауманская, 6 стр. 2
БЦ «Виктория Плаза», офис 309
e-mail: volkovae@mcy-1.ru
раб. тел.: +7 (495) 286-76-80 доб.7129
моб. тел.: +7 (926) 707-20-63


Замечания от отдела СС (Автоматика)

Просим перенести пульт ДУ

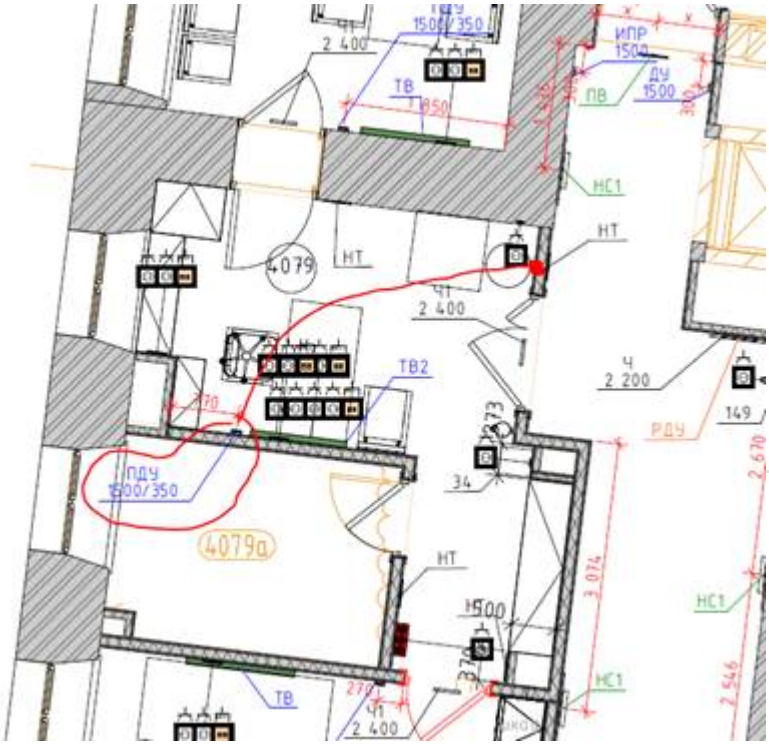



Раздел рабочей документации по пожарной сигнализации в текущий момент не разработан.
По размещению оборудования на потолке пожарной сигнализации:
1. Общее – проверить расстояние от пожарных извещателей до стен должно быть не более 4.5м, расстояние между извещателями внутри помещения или коридора должно быть **не более 4.5м**


2. В каждом отдельном помещении устанавливается **не менее 2-х пожарных извещателей (**помещения или коридор считается отдельным, если ограничено выступающими от потолка конструкциями более 0,4м)

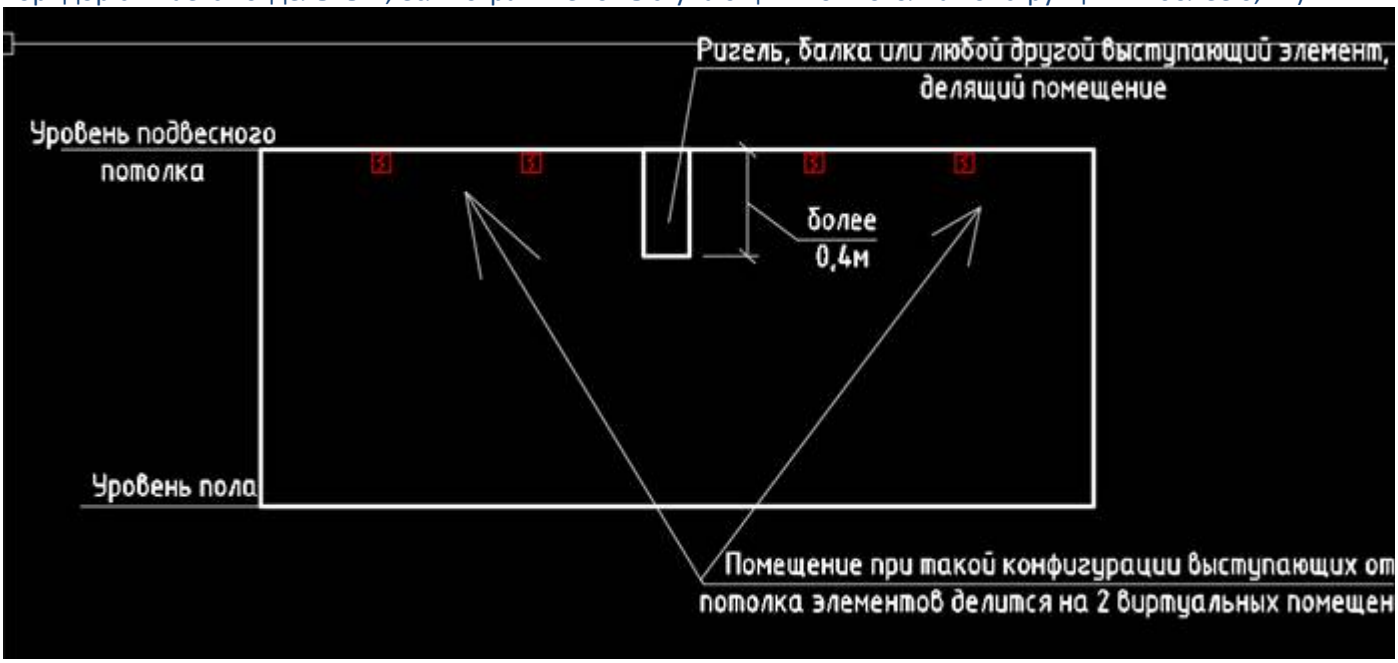


Например вопрос:

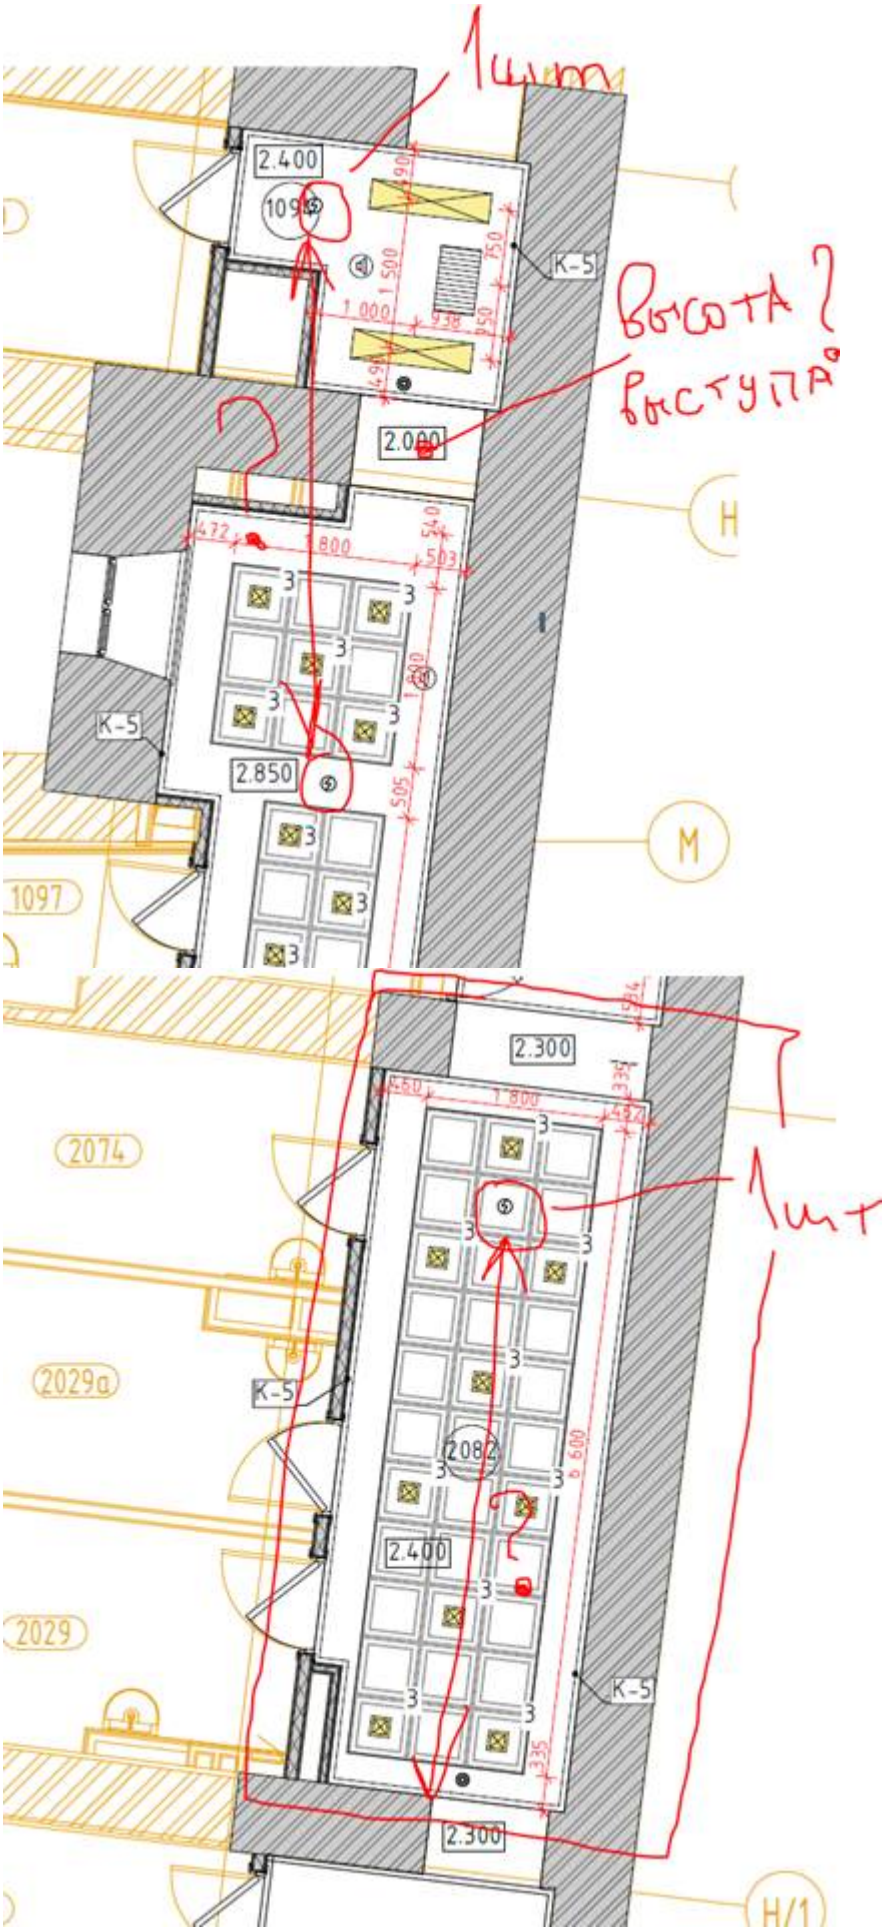

2.400
1098
1 500
1 000
950
150
K-5
2.000
H
1 800
540
503
K-5
2.850
505
M
1097
2.300
1 800
2074
2029а
K-5
2082
2.400
2029
K-5
2.300
H/1

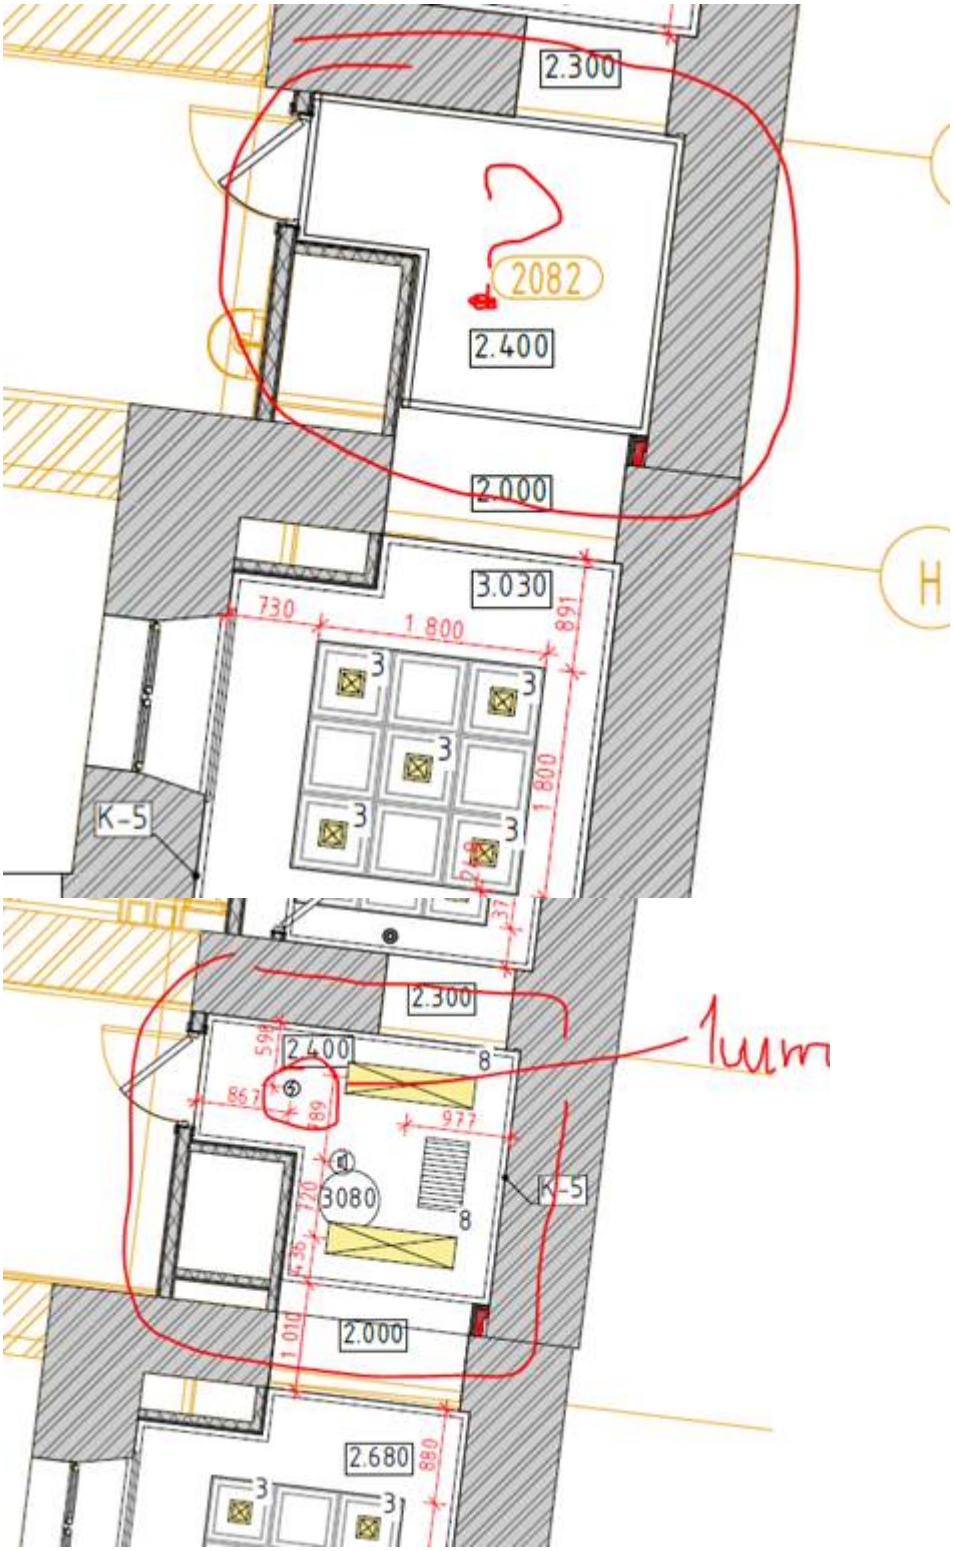

2.300
2082
2.400
2.000
3.030
730
1 800
891
1 800
K-5
H
2.300
2.400
8
867
89
977
3080
K-5
720
436
1 010
2.000
2.680
880

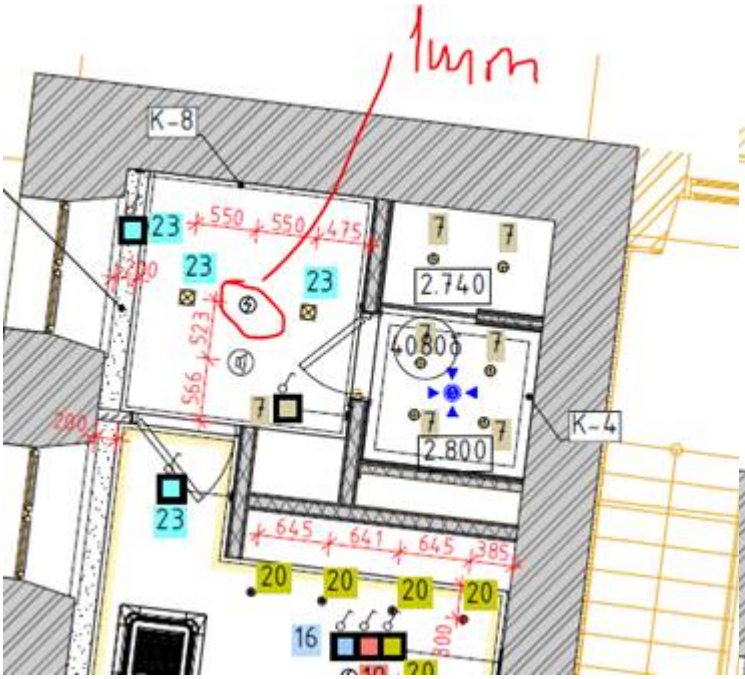

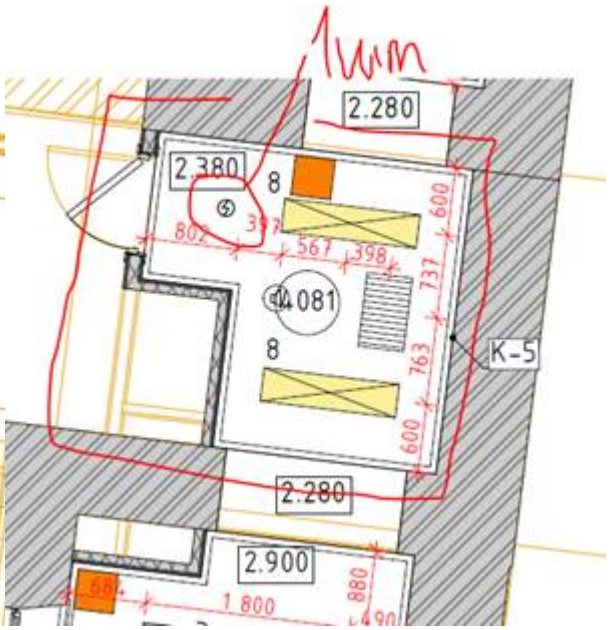

Оповещение СОУЭ:
1-й этаж принято
2-й этаж оповещатели не расставлены (на сколько знаю меняется ТХ)
3-й принято
4-й этаж

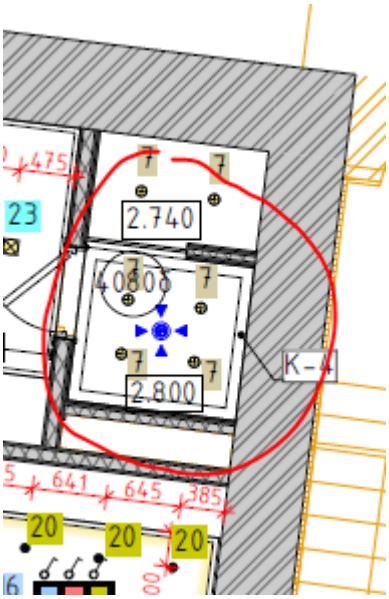

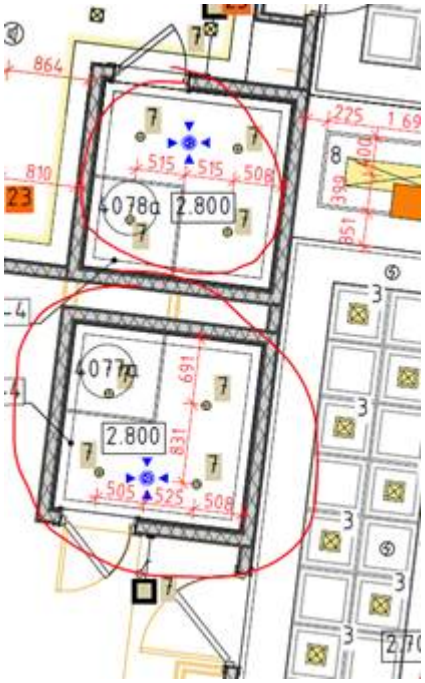

отсутствует оповещатель потолочный 1шт
отсутствуют оповещатели по 1шт в с/у

С уважением,
Иродов Игорь Евгеньевич
Начальник отдела-ГИП автоматики
105082 г. Москва, Ольховская ул., 49
e-mail: www.mcy-1.ru
тел.: +7 (495) 286-76-80, доб. 7145
моб. 8-926-221-54-85